

V Ročově 10.3.2021

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Věc: podnět k prošetření splnění podmínek smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Vážení,

v dalším Vám zasiláme podnět k zahájení kontroly splnění podmínek smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.20/SML4802/SoPD/KP.

1. čl.I, odst. 1. a čl.II, odst. 4.smlouvy

Dle závěrečné zprávy byl termín dokončení akce 17.12.2020. K předávacímu protokolu příjemce nepřiložil přílohu předávacího protokolu, soupis nedodělků k 17.12.2020 (viz příloha). Ke dni 4.3.2021 nejsou provedeny – (viz fotodokumentace):

- nátěry vnějších a vnitřních prostor márnice,
- nátěry ohradních zdí, osazení vnitřních dveří márnice,
- osazení větracích lišt nopové folie podél márnice pro odvětrání objektu
- odvezena přebytečná zemina a suť ze stavby.

Při předání stavby objednatel stavby záměrně neuvedl zjevné vady díla, na které byl několikrát upozorňován. Bylo zjištěno, že se omítky ohradních zdí a márnice prováděly v nevhodných klimatických podmínkách a v tomto důsledku již před dokončením stavby byly zjevné vady na těchto omítkách v celé ploše. (viz fotodokumentace z 2.12.2020)

2. čl.II, odst. 5.smlouvy

Na stavbu bylo vydáno závazné stanovisko č.MULNCJ22521/2019. Podmínka č. III stanovuje, že omítkovinu lze obohatit pojivem maximálně do 15% (viz fotodokumentace). Na vyrovnání záhlaví a na části omítek ohradní zdi bylo použito větší množství pojiva (beton). Omítky měly, dle závazného stanoviska, svou hrubostí vycházet z omítek dochovaných. Nové omítky mají jinou. Omítky neměly být srovnávány latěmi. Byly srovnávány latěmi do omítkovníků. Závazné stanovisko důrazně upozorňuje na nutnost zajistit archeologický dohled, který, dle písemného vyjádření pana starosty, nebyl zajištěn.

Dne 2.12.2020 a 27.12.2020 byl písemně informován pan starosta městyse Ročov o tom, že jsou na stavbě prováděny práce v rozporu s technologickými postupy (omítky ohradní zdi a márnice jsou prováděny v nevhodných klimatických podmínkách (teplota nižší než +5°C) a že hrozí, že budou práce provedeny nekvalitně. Upozornili jsme ho také na to, že je to plýtvání veřejnými finančními prostředky a že je to nevhodné. Požadovali jsme zastavení prací. Obdrželi jsme pouze zprávu (18.12.2020), že vedení městyse bere naše upozornění na vědomí. K žádnému opatření nedošlo. Dne 6.1.2021 byl pan starosta opět písemně informován o aktuálním stavu vzniklé škody včetně fotodokumentace. Fotodokumentace z 4.3.2021 ukazuje stav provedených prací a nevhodného zacházení s přidělenou dotací. (viz příložená fotodokumentace.)

Vedení městyse Ročov bylo několikrát písemně informováno o tom, že dochází na stavbě k porušování závazného stanoviska, stavebního povolení a projektové dokumentace (viz dopis ze dne 4.11.2020). Byly zde prováděny práce, které byly v rozporu se schválenou projektovou dokumentací.

Podmínka vydaného stavebního povolení č. 1:

-případné změny projektu nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Dle písemného vyjádření vedoucí stavebního úřadu v Lounech Ing. Todtové stavební úřad žádnou změnu neodsouhlasil.

Provedené změny projektové dokumentace:

- odstranění 100 % ploch omítek ohradních zdí a márnice
- změna statiky márnice
- nerealizace konečného nátěru ohradních zdí
- záměna žulových obrubníků chodníků
- změna repase dveří márnice
- změna nové dlažby vnitřních prostor márnice

3. čl.III, odst. 4. a čl.III, odst.7 smlouvy

Příjemce dotace předložil závěrečné vyúčtování včetně finančního vypořádání. Vedení městyse Ročov, včetně zastupitelů, bylo několikrát písemně upozorněno na to, že na realizované stavbě byly dodavatelem vyfakturované práce, které nebyly vůbec nebo jen z části provedeny. Tato informace byla prezentována zastupitelům na jejich 17. zasedání Zastupitelstva městyse Ročov dne 17.2.2021. Nikdo z vedení na toto upozornění nereflektoval. Přikládáme seznam prací, které dle našeho názoru nebyly provedeny vůbec nebo jen zčásti, včetně finančního vyčíslení (viz příloha).

Požadujeme důkladné prověření splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.20/SML4802/SoPD/KP, protože se domníváme, že se vedení městyse nechová s péčí řádného hospodáře. Některé kroky jeho hospodaření mohou zavdávat podnět pro trestné jednání. Žádáme Vás o písemné stanovisko po dokončení prošetření.

Přílohy:

Soupis nedodělků ze dne 17.12.2020

Dopis ze dne 4.11.2020

Fotodokumentace stavby z 2.12.2020 a 27.12.2020

Fotodokumentace použití vyššího procenta pojiva

 
 
 
Fotodokumentace stavby k 6.1.2021

Fotodokumentace stavby k 4.3.2021

Seznam nerealizovaných prací včetně vyčíslení

Email starostovi ze dne 2.12. a 27.12.2020

S pozdravem



Ing. Vojtěch Václav Pour

Starosta Městyse Ročov

439 67 Ročov 121

Podnět k prošetření

K rukám starosty Městyse Ročov, Ing. V.V. Poura

Obracíme se na Vás v následující záležitosti:

V současné době v Dolním Ročově probíhá akce „Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova“, na kterou Městys Ročov čerpá dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020.

Na opravu bylo vydáno stavební povolení, jehož součástí je závazné stanovisko Č.j. MULNCJ 22521/2019, za jakých podmínek je možno akci realizovat.

Podle našeho názoru dochází při realizaci akce k porušování tohoto závazného stanoviska a zároveň stavebního povolení. Touto činností dochází k významnému poškození a znehodnocení kulturní památky a její historické hodnoty.

Může dojít k situaci, že obec bude nucena vrátit dotaci v nemalé výši. Tomuto chceme zabránit a žádáme pane starostu, abyste neprodleně svolal místní šetření vedoucí ke zjištění skutečného stavu. Žádáme, aby jednání byl přítomen zástupce vedení obce, stavební dozor, zastupitelé, zástupce dodavatele stavby a stavebního úřadu.

Do doby svolání místního šetření z výše uvedených důvodů požadujeme zastavení jakýchkoliv prací na staveništi. Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, žádáme, aby jednání bylo svoláno nejpozději do termínu 12.11. 2020.



V Ročově 4.11.2020



Soupis nedodělků k 17. 12. 2020

na akci: „Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova“

<i>Nedodělek</i>	<i>termín dokončení</i>
1. Fasádní nátěr márnice	15. 4. 2021
2. Vybílení vnitřních omítek márnice	15. 4. 2021
3. Osazení výplní otvorů márnice	15. 4. 2021
4. Terénní úpravy na východní straně Márnice a hřbitovní zdi, částečné dorovnání komunikace	18. 12. 2020

  

Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta

Nerealizované práce na akci „Oprava hřbitova v D.Ročově“

SO 01 – hřbitovní zeď

Položka 4 – na sloupy u vstupu nebyly osazeny cihly – **(4.680,-Kč)**

Položka 10 – lešení nebylo používáno, protože zeď je do výšky 1,8m a nebylo potřebné (kromě sloupů u vstupu), na vnitřní straně zdi jsou hroby, kam lešení nelze umístit – (100m²x 100Kč/m²) **(10.000,-Kč)**

Položka 11 – nebylo provedeno (měla být dle PD odstraněna celá vrstva cihel a doplněného betonu) – **(4.150,-Kč)**

Položka 18 a 19- suť byla umístěna na parcele č.1 v k.ú. D.Ročov, nebyla odvezena na skládku **(3.621,60Kč)** + nebyla suť z nevybouraných cihel pol.11(nižší počet tun)

Položka 26 a 27 – nebyla realizována (nátěry nebyly realizovány)– **(12.095,-Kč)**

Položka – 36 a 37-nebyla provedena -bylo provedeno pouze ruční očištění kovové části brány-**(8.098,-Kč)**

Položka 38 – nebylo provedeno (energii, vodu a WC dostala stavba zdarma v klášteře v D.Ročově **(5.000,-Kč)**

Položka 20-neuznané položky pro dotaci (nebylo provedeno -stejně jako položka 18 a 19) – **(1810,10Kč)**

Soupis změn k fakturaci:

Není písemný souhlas NPÚ a stavebního úřadu k nutnosti odstranění všech omítek.

Položka 8 navýšení o 48,3m² (chyba v položce 23-špatný výpočet) – (24.150,-Kč)

SO 01 celkem – **73.604,70 Kč bez DPH**

SO 02-márnice

Položka 5 a 6 - výkopek byl umístěn na parcelu č.1 v k.ú. D.Ročov **(10.585,-Kč)**

Položka 11 – nebylo realizováno, protože dle závazného stanoviska měl být výkop zasypan zeminou- nikoli kamenivem – **(3.814,-Kč)**

Položka 18,19,22 a 23 – nebylo realizováno systémem sanačních omítek, ale pouze vápennými omítkami – **(24.807,-Kč)**

Položky 26 a 27- bylo realizováno v plném rozsahu dle PD - **(7.000,-Kč)**

Položka 37 – nebylo realizováno, táhla nebyla umístěna do obvodové stěny ale pod strop **(6.192,-Kč)**

Položka 44 – nebyla realizována – vnitřní prostor byl pouze vytápěn elektrickým ohřivačem, protože omítky vnitřní byly prováděny v období teplot +5 až -4°C **(16.033,-Kč)**

Položka 47 – nebylo provedeno- byla rovnou aplikována vrstva vápenné omítky – **(22.810,-Kč)**

Položka 48 – nebyla provedena – táhla jdou uvnitř objektu pod stropem, zdvojená položka z pol.37– **(19.944,-Kč)**

Položky 48,49,50,51 a 52 – nebyly provedeny dle PD – menší průměr, menší desky, jiné provedení

Položky 55,56 a 57 - suť byla umístěna na parcele č.1 v k.ú. D.Ročov **(10.488,-Kč)**

Položka 53 – chybný výpočet množství v důsledku nerealizace některých položek **(4.109,Kč)**

Položka 58 a 59-chybný výpočet izolace-byla provedena max.do výšky 0,5m

Položka 60,61,62 a 63 – nebyla realizována – **(5.664,-Kč)**

Položka 64 – chybný výpočet množství v důsledku nerealizace některých položek

Položka 82 – chybný výpočet množství v důsledku nerealizace některých položek

Položka 84 a 85 – nebyla realizována v tomto rozsahu dle PD – **(35.000,-Kč)**

Položka 92,93,94,95,96 a 97 – nebyla v době vystavení faktury realizována – **(20.719 Kč)**

Položka 100 - nebylo provedeno (energii, vodu a WC dostala stavba zdarma v klášteře v D.Ročově (- **10.000,-Kč)**)

Soupis změn k fakturaci:

Změna č.1 – Dle odpočtu bylo provedeno cca 30% plochy nové (není průkazné). Dle zápisu Národního památkového úřadu z 23.9.2020 se dlažba v márnici neměla dělat vůbec. Z důvodu odpočtu 70% plochy měly být sníženy úměrně i položky 25,54,55 a 90. **(10.851,-Kč)**

Změna č.2 –Z důvodu odpočtu položek 67,68,80 a 81 měly být sníženy úměrně i položky 71 a 82.

SO 02 CELKEM –**208.016Kč bez DPH (není zde zahrnuta správně změna č.2)**

SO 03 – Náhrobky

Tyto práce nebyly realizovány vůbec – **8.420,-Kč**

SO 03 CELKEM – **8.420 Kč bez DPH**

SO 04 – zpevněná cesta

Položka 1 – ornice nebyla samostatně odstraněna, protože tam žádná nebyla **(7.404,-Kč)**

Položka 3,4 a 5 – výkopek byl umístěn na parcelu č.1 v k.ú. D.Ročov , měl být odvezen na skládku **(19.348Kč)**

Položka 15 - nebylo provedeno (energii, vodu a WC dostala stavba zdarma v klášteře v D.Ročově)- **(5.000,-Kč)**

Soupis změn k fakturaci:

Není písemný souhlas NPÚ a stavebního úřadu ke změnám. Změna č.1 nemohla být provedena v rozsahu 97m³. Pokud by tomu tak bylo, musel by toto zohlednit projektant v projektu a výkazu výměr, protože to by byla skutečnost známá. V předávacím protokolu zahájení stavby není žádná zmínka o sesutém svahu. Položka č.4 nemohla být realizována, protože vše je venku nikoli v uzavřených prostorech.

Změna č.2 – neodečetli položku č.10 – 49.228,-Kč

přičíst měli položku č.8 – 13,12m²x 800Kč=10.496Kč

Změna č.2 oproti vyúčtování celkem – 38.732,-Kč

SO 04 CELKEM – **70.484,-Kč bez DPH (není zde zahrnuta změna č.1)**

NEREALIZOVANÉ PRÁCE NA STAVBĚ – 437.705,-Kč vč.DPH

Fotodokumentace k 4.3.2021





Použití vyšší procenta pojiva (beton)





Fotodokumentace z 2.12.2020



Fotodokumentace z 2.12.2020 a z 27.12.2020



SH

komu

Skrytá

STAROSTA

Oprava kulturní památky




Pane starosto,

při dnešní návštěvě D.Ročově jsem se šel podívat ze zvědavosti, jak pokračují práce na opravě kulturní památky za bezmála 1,7 mil Kč. Musím konstatovat, že jsem byl zděšen co se tam děje. Dle mého názoru je výrazným způsobem porušeno závazné stanovisko NPÚ a není dodržována projektová dokumentace. Co je nejhorší, že stavba bez zjevné příčiny a nutnosti poškodila nenávratně tuto kulturní památku. Jak je vidět stavba není vůbec nikým řízena a už vůbec není kontrolována žádným odborným zástupcem městyse. Jak by také mohla, když městys uzavřel smlouvu o dílo s panem Sochůrkem, který nemá autorizaci na pozemní stavby a už vůbec nemá žádné zkušenosti s opravou kulturních památek. Chci Vás upozornit, že nedodržení závazného stanoviska NPÚ může mít vliv na nevyplacení dotace z KÚ.

Přeji krásnou neděli

Přílohy

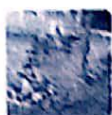

20201101_090639.jpg – Obrázek, 295 kB

[Stáhnout](#) [Zobrazit](#)

Komu: [REDACTED]

RE: Oprava kulturní památky  E-mail byl zařazen do složky Zastupitelstvo na základě pravidla. Zobrazit nastavení pravidel.

[REDACTED]

Rada městyse Ročova projednála Váš e-mail, viz níže, a vzala ho na vědomí.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta



Mobil: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Městys Ročov

Ročov 121

439 67 Ročov

From: [REDACTED]

Sent: Sunday, November 01, 2020 9:37 AM

To: [REDACTED]

Subject: Oprava kulturní památky

Pane starosto,

při dnešní návštěvě D.Ročově jsem se šel podívat ze zvědavosti, jak pokračují práce na opravě kulturní památky za bezmála 1,7 mil Kč. Musím konstatovat, že jsem byl zděšen co se tam děje. Dle mého názoru je výrazným způsobem porušeno závazné stanovisko NPÚ a není dodržována projektová dokumentace. Co je nejhorší, že stavba bez zjevné příčiny a nutnosti poškodila nenávratně tuto kulturní památku. Jak je vidět stavba není vůbec nikým řízena a už vůbec není kontrolována žádným odborným zástupcem městyse. Jak by také mohla, když městys uzavřel smlouvu o dílo s panem Sochůrkem, který nemá autorizaci na pozemní stavby a už vůbec nemá žádné zkušenosti s opravou kulturních památek. Chci Vás upozornit, že nedodržení závazného stanoviska NPÚ může mít vliv na nevyplacení dotace z KÚ.

Přeji krásnou neděli

Komu:

Skrytá:

RE: Oprava kulturní památky

Pane starosto,

popravdě jsem od Vás jinou odpověď ani nečekal. Je to Váš dlouhodobý arogantní způsob reakce na jakýkoli jiný názor než ten Váš. Svědčí to jen o Vaší profesní a lidské nedozrálosti. Situaci na stavbě opravy hřbitova v D.Ročově jsme konzultovali 3 místní stavaři s dlouholetou praxí v oboru a jednomyslně jsme se shodli, že práce jsou prováděny v rozporu s projektovou dokumentací, schváleným stavebním povolením a závazným stanoviskem odboru stavebního úřadu, oddělení památkové péče v Lounech. Chápu, že Vy osobně a ani rada nemusíte rozumět realizaci stavby. Proto jste si najali stavební dozor, který by měl odchylky na stavbě zachytit a neprodleně je řešit. Jak je vidět, ani stavební dozor pravděpodobně žádné chyby nezaznamenal a neřešil změny se stavebním úřadem jak ukládá stavební povolení (podmínka č.1 stavebního povolení). To nesevřídí o jeho dobré práci pro obec. Obci tím může do budoucna vzniknout dost významný problém, protože stavbu bude nutné za přítomnosti památkové péče a stavebního úřadu zkolaudovat a případný nesoulad bude mít vliv nejen na nevyplacení schválené dotace KÚ. Pokud by se nedostatky řešily v době, kdy jste na ně byl zastupiteli i mnou upozorněn, tak se vše dalo ještě vyřešit. Pokud necháte dokončit stavbu v rozporu s platnými předpisy a dokumenty, tak to zpětně asi zrealizovat nepůjde.

Náměty a připomínky kohokoli berete jako útok na vedení obce. Ale tomu tak není. Jde nám o to, a mělo by o to jít i vedení obce, aby se opravilo a zrealizovalo co nejvíce akcí v městysu za co nejmenších finančních podmínek při zachování standardního kvalitního provedení. Odsouhlasili jste si vedením a Vašimi zastupiteli opravu hřbitova za cca 1,7 mil. Kč. S tím se bohužel už asi nic nedá dělat. V tom případě bych předpokládal, že práce budou probíhat přesně tak jak mají. V souladu s platným projektem, stavebním povolením a závazným stanoviskem památkové péče. Neděje se tak. Jedinou věc musím pochválit. Chlapy co provádějí stavební práce, odvádějí dobrou řemeslnou práci. Až jim někdo bude zase ukazovat můj email, tak jim to dejte přečíst. Abych nepsal pouze v obecné rovině, napíši Vám několik bodů, které jsou dle mne v rozporu s projektem, stavebním povolením a závazným stanoviskem.

1. Statika márnice je provedena v rozporu s projektem stavby výkres č.D.1.1.08. Je použit jiný profil materiálu táhel, táhla měla být zasekána z vnější strany do zdiva a ukotvena přes L platle na rozích budovy.
2. Omítky ohradní zdi hřbitova dle podmínky č.3 měli být z ohradních zdí odstraněny pouze nesourodé a nepůvodní omítky v rozsahu, který předpokládal projekt (viz výkres D.1.1.01). Ve skutečnosti byly omítky odstraněny hrubým způsobem bouracím kladivem v celé ploše (máme fotodokumentaci). Původní omítky byly tou historickou a kulturní hodnotou, která měla být pro další generace zachována.
3. Cihelné hlavice ohradní zdi hřbitova měly být dle projektu odstraněny pouze dožilé a nepůvodní (viz technická zpráva projektu). Chybějící hlavice měly být pouze doplněny cihlami stejnými jako byly původní. Realita -původní hlavice se žádné neodstranily, přebetonovaly se cca 8cm betonu a na ně se položily úplně nové cihly. Tím došlo k použití materiálu v rozporu se závazným stanoviskem(cementu) a ke zvýšení původní ohradní zdi (kulturní památky).
4. Probourání ohradní zdi hřbitova v celé její šířce nebylo nutné. Projekt předpokládal v tomto místě šetrné rozebrání části zdi z vnější strany do max. hloubky 35cm. Vybourat zeď v celé šířce bouracím kladivem bylo zbytečné a nešetrné ke kulturní památce. Argument, že se zeď rozpadla je lichý, protože dle pořízené fotodokumentace nebylo poškození zdi v této fatální a už vůbec ne z vnitřní strany (mohu doložit fotodokumentací).

Uvedl jsem jen ty nejzávažnější příklady. Samozřejmě doзором a oddělením památkové péče stavebního

<https://email.seznam.cz/?hp#search/prefix%3Astarosta/199476>

x 1
blém

blaudaci a čerpání dotace. V opačném případě to vidím jako dosti závažný problém. Jelikož od Vás se
pací ohledně odsouhlasení změn tradičně nedočkám, požádal jsem o informaci dle zákona 106/1990 Sb.
ormaci stavební úřad v Lounech.

Věřím, že nakonec vše dopadne ku prospěchu kulturní památky i občanů městyse.

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]
Kom [REDACTED]
Datum: 13. 11. 2020 11:28:45
Předmět: RE: Oprava kulturní památky

[REDACTED]
Rada městyse Ročova projednala Váš e-mail, viz níže, a vzala ho na vědomí.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta



Mobil: [REDACTED]
Tel: +4 [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

From: [REDACTED]
Sent: Sunday, November 01, 2020 9:37 AM
To: [REDACTED]
Subject: Oprava kulturní památky

Pane starosto,

při dnešní návštěvě D.Ročově jsem se šel podívat ze zvědavosti, jak pokračují práce na opravě kulturní památky za bezmála 1,7 mil Kč. Musím konstatovat, že jsem byl zděšen co se tam děje. Dle mého názoru je výrazným způsobem porušeno závazné stanovisko NPÚ a není dodržována projektová dokumentace. Co je nejhorší, že stavba bez zjevné příčiny a nutnosti poškodila nenávratně tuto kulturní památku. Jak je vidět stavba není vůbec nikým řízena a už vůbec není kontrolována žádným odborným zástupcem městyse. Jak by také mohla, když městys uzavřel smlouvu o dílo s panem Sochůrkem, který nemá autorizaci na pozemní stavby a už vůbec nemá žádné zkušenosti s opravou kulturních památek. Chci Vás upozornit, že nedodržení závazného stanoviska NPÚ může mít vliv na nevyplacení dotace z KÚ.

Komu:

Kopie:

Skrýt

vápenné omítky

Pane starosto,

provádět vápenné omítky na kamenné a cihelné zdivo v klimatických podmínkách jaké panují poslední týden na Ročově je v rozporu se všemi platnými technologickými postupy a normami. Omítky se smějí aplikovat do teploty +5°C po celou dobu zrání a tuhnutí. Shodně se na tom, že za poslední týden nebyl jediný den, kdy by bylo celých 24 hodin +5°C (dnes přes -1°C). Pracovníci na stavbě rekonstrukce hřbitova v D. Ročově aplikovali omítky v posledních 7 dnech jak na zeď hřbitova (v místě dozdivání zdi), tak uvnitř márnice. Úsek omítek v dozdivané části přemrzl a drolí se (přikládám foto). Práci uvnitř nepomůže ani to, že v průběhu aplikace používají tepelný ohřívač, který je samozřejmě po celou dobu kdy tam nejsou vypnutý. Stejný problém je při lepení cihel na zhlaví hřbitovní zdi. Není možné toto provádět při teplotách nižších než 5°C, protože to bude mít za následek odtržení cihel od podkladu.

Laickou prohlídkou omítek na zdech hřbitova zjistíte, že tyto omítky již v tuto chvíli jeví známky špatné kvality (časté trhliny)-přikládám foto. To je pravděpodobně zapříčiněno tím, že pracovníci aplikovali jednorázově velkou vrstvu omítek (3 a více cm). Pokud tyto omítky neopravíte, tak Vám příští rok spadnou.

Žádám Vás a stavební dozor, aby jste s okamžitou platností zastavili provádění omítek a dalších mokrych procesů v období nevhodných klimatických podmínek. Současně žádám, aby špatně provedené omítky na hřbitovní zdi byly odstraněny a aby byly provedeny v souladu s technologickými postupy a závazným stanoviskem NPÚ.

Přeji krásný den

Přílohy



image001.jpg – Obrázek, 3 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit](#)

20201202_151338.jpg – Obrázek, 244 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit](#)

[redacted] starosta@obec-rocfov.cz

Komu: [redacted]

RE: vápenné omítky

E-mail byl zařazen do složky Zastupitelstvo na základě pravidla. Zobrazit nastavení pravidel

[redacted]

Rada městyse Ročova vzala Váš e-mail na vědomí.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Václav Pour

starosta



Mobil: [redacted]

Tel: +42 [redacted]

Email: [redacted]

Městys Ročov

Ročov 121

439 67 Ročov

From: [redacted]

Sent: Wednesday, December 02, 2020 4:40 PM

To: [redacted]

Subject: vápenné omítky

Pane starosto,

provádět vápenné omítky na kamenné a cihelné zdivo v klimatických podmínkách jaké panují poslední týden na Ročově je v rozporu se všemi platnými technologickými postupy a normami. Omítky se smějí aplikovat do teploty +5°C po celou dobu zrání a tuhnutí. Shodneme se na tom, že za poslední týden nebyl jediný den, kdy by bylo celých 24 hodin +5°C (dnes přes -1°C). Pracovníci na stavbě rekonstrukce hřbitova v D.Ročově aplikovali omítky v posledních 7 dnech jak na zeď hřbitova (v

... (oddivání zdi), tak uvnitř márnice. Úsek omítek v dozrávané části přemrzl a drolí se (přikládám foto). Práci uvnitř může ani to, že v průběhu aplikace používají tepelný ohřivač, který je samozřejmě po celou dobu kdy tam nejsou vypnutý. Stejný problém je při lepení cihel na zhlaví hřbitovní zdi. Není možné toto provádět při teplotách nižších než 5°C, protože to bude mít za následek odtržení cihel od podkladu.

Laickou prohlídkou omítek na zdech hřbitova zjistíte, že tyto omítky již v tuto chvíli jeví známky špatné kvality (časté trhliny)- přikládám foto. To je pravděpodobně zapříčeno tím, že pracovníci aplikovali jednorázově velkou vrstvu omítek (3 a více cm). Pokud tyto omítky neopravíte, tak Vám příští rok spadnou.

Žádám Vás a stavební dozor, aby jste s okamžitou platností zastavili provádění omítek a dalších mokrých procesů v období nevhodných klimatických podmínek. Současně žádám, aby špatně provedené omítky na hřbitovní zdi byly odstraněny a aby byly provedeny v souladu s technologickými postupy a závazným stanoviskem NPÚ.

Přeji krásný den

--



|

Přílohy



Image002.jpg – Obrázek, 3 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)